

## PMW-F55/F5 フームウェア V7.10 リリースノート

2016 年 7 月 4 日

### ※重要な注意事項のお知らせ※

本ファームウェア(V7.10)はこれまでのファームウェアのアップデートと異なり、お客様のお手元の PMW-F55/F5 のシリアルナンバーによってアップデート方法が異なります。

お手持ちの PMW-F55/F5 のシリアルナンバーをご確認のうえ、**以下のシリアルナンバーのセットをお持ちのお客様は、本アップデートを行う前に弊社サービスまでご連絡ください。**

お電話にて機器の状況を確認のうえアップデート方法をご連絡させていただきます。

PMW-F55 シリアルナンバー: 100001-100723, 500001-500036

PMW-F5 シリアルナンバー: 100001-100781, 500001-500020

上記以外のシリアルナンバーの PMW-F55/F5 をお持ちのお客様は以下の手順に従いこれまでのファームウェアアップデートと同様、ファームウェアをダウンロードの上アップデートを行ってください。

### 【概要】

PMW-F55/F5 のアップデート版(Package Software Version 7.10)をリリースします。必要に応じてバージョンアップを行ってください。以下にて関連製品の 2016 年 7 月 4 日現在の最新ファームウェアバージョンを記載します。

Product name	Latest firmware	Release date
PMW-F55	V7.10	本リリースノート
PMW-F5	V7.10	本リリースノート
AXS-R5	V4.1	2014 年 8 月 8 日
AXS-512S24	V1.2	2013 年 6 月 5 日
AXS-A512S24/A1TS24	V1.0	2014 年 5 月 17 日
AXS-A256S24	V2.0	2015 年 3 月 26 日
AXS Utility Software	V1.3	2014 年 2 月 28 日
RAW Viewer	V2.2	2014 年 2 月 28 日

本ドキュメント冒頭の「重要な注意事項」をご一読頂き、お手持ちの PMW-F55/F5 が対象シリアルナンバーに該当しない場合は通常の方法でファームウェアアップデートが可能ですが、本ファームウェアにアップ

データするには、お手持ちの PMW-F55/F5 が V7.01、V6.02、V6.01、V6.00、V5.11、V5.10、V5.0、V4.12、V4.11、V4.1、V4.0、V3.0、V2.0、V2.1 もしくは V2.11 である必要があります。お手持ちの PMW-F55/F5 が V1.22 もしくはそれ以前のバージョンの場合は、まず V2.00 にアップデートしてから V7.10 へのアップデートしてください。V2.00 へのアップデート手順と追加機能については別途“PMW-F55, PMW-F5 フームウェア V2.00 リリースノート”をご確認ください。V7.10 にアップデートされた F55/F5 を以前のバージョンにダウングレードすることはできません。ご注意ください。また AXS-R5 をお持ちの方は V4.1 にアップデートしてご使用ください。

V7.01 で生成された ALL File を V7.10 にアップデートされた F55/F5 にロードすることは可能です。反対に V7.10 で生成された ALL File は以前のファームウェアバージョンの F55/F5 にはインストールできませんのでご注意ください。

#### 【変更点 (PMW-F55/F5 V7.01→V7.10)】

##### バグフィックス

サブディスプレイで Shutter を OFF に選択すると、以後サブディスプレイ上でシャッターを変更することができなくなる不具合を修正しました。

V4.0 以前の F55/F5 で生成された Scene File をロードすると Gamma セッティングが正しく反映されない不具合を修正しました。

CBK-55BK を装着した状態で Scene File を“STANDARD”操作を行うと、正常に動作しなくなる不具合を修正しました。

V6.02 以前で生成された All File をロードすると、HDMI の出力において CH1 をのぞく音声出力がエンベデッドされない不具合を修正しました。

新しい SxS メモリー 256GB メディアにおいて、1 クリップ 128GB 以上のデータが格納されている場合、メディア修復ができない不具合を修正しました。

システム周波数 50p/60p にて XAVC4K/QFHD と MPEG50 でサイマル記録時、Slot A と Slot B を 3 回以上連続してリレー記録した場合、記録エラーが起こる不具合を修正しました。

記録中に非アクティブスロットのメディア挿抜を行うと記録エラーが起きる不具合を修正しました。

### 【運用時の注意事項】

#### 1. Wi-Fi リモート時の iOS 設定について

iOS と Safari での Wi-Fi リモート接続時はプライベートブラウズ機能をオフにしてご使用下さい。

### 【バージョンアップの方法】

別紙“Version Up Guide”を参照してバージョンアップしてください。

ファームウェア名：

For PMW-F55: PMW-F55\_V710\_7.10\_2\_2016-04-21\_09-34-16\_firmware.bin

For PMW-F5: PMW-F5\_V710\_7.10\_1\_2016-04-21\_09-44-59\_firmware.bin

EOF